

Type 8098 FLOWave S

Durchflussmessgerät
Flowmeter
Débitmètre



Quickstart

English Deutsch Français

We reserve the right to make technical changes without notice.
Technische Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications techniques.

© Bürkert Werke GmbH & Co. KG, 2019 - 2021

Operating Instructions 2111/04_EU-ML_00815331 / Original DE

1	ZU DIESER ANLEITUNG	34	7.3	Empfehlungen für den Anschluss in der Rohrleitung	48
1.1	Darstellungsmittel.....	34	7.4	Das Gerät in die Rohrleitung einbauen.....	50
1.2	Begriffsdefinition	34	8	ELEKTRISCHE INSTALLATION	51
2	BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG	35	8.1	Sicherheitshinweise.....	51
2.1	Geräte mit ATEX/IECEX-Zulassung	35	8.2	Voraussetzungen bei elektrischer Installation	52
3	GRUNDLEGENDE SICHERHEITSHINWEISE	36	8.3	Zusätzliche Dokumentation	52
4	ALLGEMEINE HINWEISE	37	8.4	Gerät anschließen.....	52
4.1	Kontaktadresse	37	8.5	Anschließen der Schutzterde.....	54
4.2	Gewährleistung.....	37	9	INBETRIEBNAHME	55
4.3	Informationen im Internet	37	9.1	Sicherheitshinweise.....	55
5	AUFBAU	38	9.2	Gerät mit Bürkert Communicator einstellen	55
6	TECHNISCHE DATEN	38	9.3	büS	55
6.1	Betriebsbedingungen	38	10	ANZEIGEELEMENTE	56
6.2	Konformität.....	39	10.1	Statusanzeige	56
6.3	Normen und Richtlinien	39	10.2	NAMUR-Modus.....	56
6.4	Typschild, Klebeschild.....	40	11	WARTUNG, FEHLERBEHEBUNG	57
6.5	Typschild gelasert.....	41	11.1	Sicherheitshinweise.....	57
6.6	Zertifizierungskennzeichen	42	11.2	Information zur Rücksendung des Geräts.....	58
6.7	Markierung der Unique Serial Number (USN)	42	11.3	Reinigen der äußeren Oberfläche des Geräts	58
6.8	Flüssigkeitsdaten.....	42	11.4	Cleaning-in-place (CIP) des Geräts	58
6.9	Messdaten	44	11.5	Sterilization-in-place (SIP) des Geräts.....	59
6.10	Elektrische Daten	45	11.6	Fehlerbehebung	59
6.11	Mechanische Daten.....	46	12	ZUBEHÖR	60
7	INSTALLATION	47	12.1	Kommunikations-Software.....	60
7.1	Sicherheitshinweise.....	47	13	TRANSPORT, LAGERUNG, VERPACKUNG	60
7.2	Vorbereitende Arbeiten.....	47	14	ENTSORGUNG DES GERÄTS	61

1 ZU DIESER ANLEITUNG

Der Quickstart enthält die wichtigsten Informationen zum Gerät.

→ Diese Anleitung am Einsatzort griffbereit aufbewahren.



Wichtige Informationen zur Sicherheit.

- ▶ Diese Anleitung sorgfältig lesen.
- ▶ Vor allem Sicherheitshinweise, bestimmungsgemäße Verwendung und Einsatzbedingungen beachten.
- ▶ Personen, die Arbeiten am Gerät ausführen, müssen diese Anleitung lesen und verstehen.



Die Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter:
www.buerkert.de

1.1 Darstellungsmittel



GEFAHR!

Warnt vor einer unmittelbaren Gefahr.

- ▶ Bei Nichtbeachten sind Tod oder schwere Verletzungen die Folge.



WARNUNG!

Warnt vor einer möglicherweise gefährlichen Situation.

- ▶ Bei Nichtbeachten drohen schwere Verletzungen oder Tod.



VORSICHT!

Warnt vor einer möglichen Gefährdung.

- ▶ Nichtbeachten kann mittelschwere oder leichte Verletzungen zur Folge haben.

ACHTUNG!

Warnt vor Sachschäden.

- ▶ Bei Nichtbeachten kann Gerät oder Anlage beschädigt werden.



Bezeichnet wichtige Zusatzinformationen, Tipps und Empfehlungen.



Verweist auf Informationen in dieser Anleitung oder in anderen Dokumentationen.

- ▶ Markiert eine Anweisung zur Gefahrenvermeidung.
- Markiert einen Arbeitsschritt, den Sie ausführen müssen.
- ✔ Markiert ein Resultat.

1.2 Begriffsdefinition

In dieser Anleitung bezeichnet der Begriff „Gerät“ folgende Gerätetypen: Durchflussmessgerät Typ 8098 FLOWave S.

Der in dieser Anleitung verwendete Begriff „büS“ (Bürkert-Systembus) steht für den von Bürkert entwickelten, auf dem CANopen-Protokoll basierenden Kommunikationsbus.

2 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das Durchflussmessgerät Typ 8098 FLOWave S arbeitet nach dem „Surface Acoustic Wave (SAW)“ Messprinzip und ist zur Messung des Durchflusses von Flüssigkeiten mit allen folgenden Eigenschaften vorgesehen:

- sauberen Flüssigkeiten
- nicht emulgierten (homogenen) Flüssigkeiten
- luftblasenfreien Flüssigkeiten
- gasblasenfreien Flüssigkeiten
- feststofffreien Flüssigkeiten
- ▶ Gerät nur bestimmungsgemäß einsetzen. Bei nicht bestimmungsgemäßem Einsatz des Geräts können Gefahren für Personen, Anlagen in der Umgebung und die Umwelt entstehen.
- ▶ Voraussetzungen für den sicheren und einwandfreien Betrieb sind sachgemäßer Transport, sachgemäße Lagerung, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung.
- ▶ Für den Einsatz die zulässigen Daten, Betriebsbedingungen und Einsatzbedingungen beachten. Diese Angaben stehen in den Vertragsdokumenten, der Bedienungsanleitung und auf dem Typschild.
- ▶ Gerät im Außenbereich nicht ungeschützt der Witterung aussetzen.
- ▶ Gerät vor elektromagnetischen Störungen und UV-Strahlung schützen.
- ▶ Gerät ohne ATEX/IECEX-Zulassung nicht im explosionsgefährdeten Bereich einsetzen.

2.1 Geräte mit ATEX/IECEX-Zulassung



GEFAHR!

Explosionsgefahr bei nicht bestimmungsgemäßem Verwendung des Geräts in explosionsgefährdeten Bereichen.

- ▶ Angaben aus der ATEX/IECEX-Konformitätserklärung beachten.
- ▶ Angaben aus der ATEX/IECEX-Zusatanleitung für den Typ 8098 FLOWave S beachten. Die Zusatzanleitung steht unter www.buerkert.de zur Verfügung.

Die ATEX/IECEX-Zulassung ist nur gültig, wenn das Gerät entsprechend der Beschreibung in der ATEX/IECEX-Zusatanleitung eingesetzt wird.

Bei unzulässigen Veränderungen am Gerät verliert die ATEX/IECEX-Zulassung ihre Gültigkeit.

3 GRUNDLEGENDE SICHERHEITSHINWEISE

Diese Sicherheitshinweise berücksichtigen keine bei Installation, Betrieb und Wartung auftretenden, Zufälle und Ereignisse.

Der Betreiber ist dafür verantwortlich, dass die ortsbezogenen Sicherheitsbestimmungen, auch in Bezug auf das Personal, eingehalten werden.



GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch hohen Druck und Mediumsaustritt.

- ▶ Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage den Druck abschalten. Leitungen entlüften oder entleeren.
- ▶ Regeln beachten, die sich auf die Verwendung gefährlicher Flüssigkeiten beziehen.

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

- ▶ Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage die Spannung abschalten. Gegen Wiedereinschalten sichern.
- ▶ Geltende Unfallverhütungsbestimmungen und Sicherheitsbestimmungen für elektrische Geräte beachten.

Verbrennungsgefahr und Brandgefahr durch heiße Geräteoberfläche bei hohen Flüssigkeitstemperaturen.

- ▶ Gerät nur mit Schutzhandschuhen berühren.
- ▶ Gerät von leicht brennbaren Stoffen und Medien fernhalten.



VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch schweres Gerät.

Beim Transport oder bei Montagearbeiten kann ein schweres Gerät herunterfallen und Verletzungen verursachen.

- ▶ Schweres Gerät nur mit Hilfe einer zweiten Person transportieren, montieren und demontieren.
- ▶ Geeignete Hilfsmittel verwenden.

Zum Schutz vor Verletzungen beachten:

- ▶ Gerät oder Anlage gegen ungewolltes Einschalten sichern.
- ▶ Nur geschultes Fachpersonal darf Installationsarbeiten und Instandhaltungsarbeiten ausführen.
- ▶ Installationsarbeiten und Instandhaltungsarbeiten nur mit geeignetem Werkzeug ausführen.
- ▶ Am Gerät keine Veränderungen vornehmen und nicht mechanisch belasten.
- ▶ Gerät nur in einwandfreiem Zustand und unter Beachtung der Bedienungsanleitung einsetzen.
- ▶ Allgemeine Regeln der Technik einhalten.
- ▶ Gerät gemäß der im Land gültigen Vorschriften installieren.
- ▶ Gerät nicht für die Durchflussmessung von Gas oder Dampf einsetzen.
- ▶ Nach Unterbrechung des Prozesses einen kontrollierten Wiederanlauf sicherstellen. Reihenfolge beachten:
 1. Elektrische Versorgung anlegen.
 2. Mit Medium beaufschlagen.
- ▶ Bestimmungsgemäße Verwendung beachten.

ACHTUNG!

Elektrostatisch gefährdete Bauelemente oder Baugruppen.

Das Gerät enthält elektronische Bauelemente, die gegen elektrostatische Entladung (ESD) empfindlich reagieren. Berührung mit elektrostatisch aufgeladenen Personen oder Gegenständen gefährdet diese Bauelemente. Im schlimmsten Fall werden sie sofort zerstört oder fallen nach der Inbetriebnahme aus.

- ▶ Anforderungen nach EN 61340-5-1 beachten, um die Möglichkeit eines Schadens durch schlagartige elektrostatische Entladung zu minimieren bzw. zu vermeiden.
- ▶ Ebenso darauf achten, elektronische Bauelemente bei anliegender Versorgungsspannung nicht berühren.

Beschädigung des Geräts durch falsches Medium.

- ▶ Chemische Verträglichkeit der medienberührenden Werkstoffe des Geräts prüfen.

4 ALLGEMEINE HINWEISE

4.1 Kontaktadresse

Bürkert SAS
Rue du Giessen
BP 21
F-67220 TRIEMBACH-AU-VAL

International

Die Kontaktadressen finden Sie auf den letzten Seiten der gedruckten Bedienungsanleitung.

Außerdem im Internet unter:

www.burkert.com

4.2 Gewährleistung

Voraussetzung für die Gewährleistung ist der bestimmungsgemäße Gebrauch des Geräts unter Beachtung der spezifizierten Einsatzbedingungen.

4.3 Informationen im Internet

Bedienungsanleitungen und Datenblätter zum Typ 8098 finden Sie im Internet unter:

www.buerkert.de

5 AUFBAU

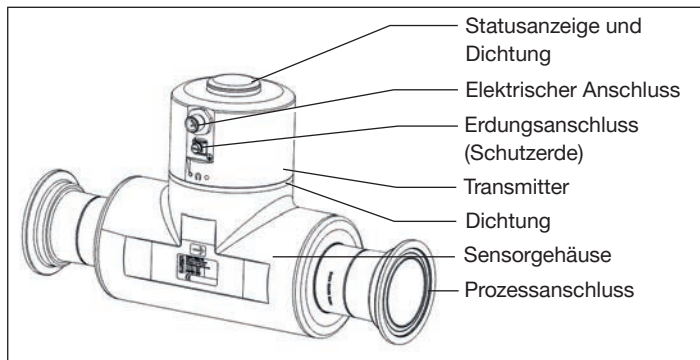


Bild 1: Aufbau

Der Durchflussmesser Typ 8098 FLOWave S besteht aus einem Transmitter Typ SE91 und einem Durchflusssensor Typ S097.

Das Gerät wird mit einem Magnetschlüssel zur Entriegelung des Transmitters geliefert.



Bild 2: Magnetschlüssel zur Entriegelung

Varianten des Transmitters:

- Ohne Ausgänge
- Mit 2 Ausgängen, die als Analogausgang oder als Digitalausgang konfiguriert werden können

6 TECHNISCHE DATEN

6.1 Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur	-10...+70 °C
Luftfeuchtigkeit	< 85 %, nicht kondensierend
Einsatzhöhe	bis 2000 m über Meereshöhe
Betriebsart	Dauerbetrieb
Gerätemobilität	Fest
Einsatz	Innenbereich und Außenbereich, bei Schutz gegen elektromagnetischen Störungen, UV-Strahlung und Witterungseinflüssen
Einbaukategorie	Kategorie I nach UL/EN 61010-1
Verschmutzungsgrad	Grad 2 nach UL/EN 61010-1
Schutzart	
nach IEC/EN 60529	IP65/IP67 ¹⁾
nach NEMA250	4X ¹⁾

1) Wenn das Gerät verkabelt und der Transmitter geschlossen ist. Nicht durch UL bewertet.

6.2 Konformität

Das Gerät ist konform zu den EU-Richtlinien entsprechend der EU-Konformitätserklärung.

6.3 Normen und Richtlinien

Die angewandten Normen, mit denen die Konformität mit den EU-Richtlinien nachgewiesen wird, sind in der EU-Baumusterprüfbescheinigung und/oder der EU-Konformitätserklärung nachzulesen.

6.3.1 Druckgeräterichtlinie

Das Gerät ist unter den folgenden Bedingungen mit Artikel 4, Paragraph 1 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU konform:

Einsatz des Geräts an einer Rohrleitung (PS = maximal zulässiger Druck in bar, DN = Rohrleitungsnennweite)



Art des Fluids	Bedingungen
Fluide der Gruppe 1, Artikel 4, Absatz 1.c.i	DN ≤ 25
Fluide der Gruppe 2, Artikel 4, Absatz 1.c.i	DN ≤ 32 oder PSxDN ≤ 1000 bar
Fluide der Gruppe 1, Artikel 4, Absatz 1.c.ii	DN ≤ 25 oder PSxDN ≤ 2000 bar
Fluide der Gruppe 2, Artikel 4, Absatz 1.c.ii	DN ≤ 200 oder PS ≤ 10 bar oder PSxDN ≤ 5000 bar

Tab. 1: Druckgeräterichtlinie

6.3.2 UL-Zertifizierung

Die Geräte mit variablem Schlüssel PU01 oder PU02 sind UL-zertifiziert und halten die folgenden Standards ein:

- UL 61010-1
- CAN/CSA-C22.2 n°61010-1

Logo auf Gerät	Zertifizierung	Variabler Schlüssel
	UL recognized	PU01
	UL listed	PU02

Tab. 2: UL-Zertifizierung

6.3.3 EHEDG-Zertifizierung

- EL Klasse I
- Die folgenden Varianten sind EHEDG-zertifiziert:

Prozessanschlüsse	Durchmesser
Clamp-Anschlüsse ²⁾ nach ASME BPE (DIN 32676 Reihe C)	3/8“, 1/2“, 3/4“, 1“, 1 1/2“, 2“, 2,5“, 3“
Clamp-Anschlüsse nach DIN 11864-3 Reihe C	1/2“, 3/4“, 1“, 1 1/2“, 2“
Flanschanschlüsse nach DIN 11864-2 Reihe C	1/2“, 3/4“, 1“, 1 1/2“, 2“

Prozessanschlüsse	Durchmesser
Clamp-Anschlüsse ²⁾ nach DIN 32676 Reihe B	DN08, DN15 (außer Variante mit Clamp-Durchmesser 34.0 mm) DN25, DN40, DN50, DN65, DN80
Clamp-Anschlüsse ²⁾ nach DIN 32676 Reihe A	DN10, DN15, DN25, DN40, DN50, DN65, DN80
Clamp-Anschlüsse nach DIN 11864-3 Reihe A, DIN 11864-3 Reihe B	DN08, DN15, DN25, DN40, DN50
Clamp-Anschlüsse ²⁾ nach SMS 3017 / ISO 2852 für Rohrleitungen nach SMS 3008	DN25, DN40, DN50
Flanschanschlüsse nach DIN 11864-2 Reihe A, DIN 11864-2 Reihe B	DN08, DN15, DN25, DN40, DN50
Gewindeanschlüsse nach DIN 11851 Reihe A	DN65, DN80

Tab. 3: EHEDG-Zertifizierung

- 2) Die EHEDG-Konformität gilt nur bei Einsatz in Verbindung mit EHEDG-konformen Dichtungen von Combifit International B.V.
- 3) Die EHEDG-Konformität gilt nur bei Einsatz in Verbindung mit EHEDG-konformen Dichtungen von:
Kieselmann GmbH, Deutschland (ASEPTO-STAR K-flex Upgrade Dichtung) oder
Siersema Komponenten Service (S.K.S.) B.V., Netherlands (S.K.S.-Dichtung DIN 11851 EHEDG mit EPDM- oder FKM-Innendichtung)

6.4 Typschild, Klebeschild

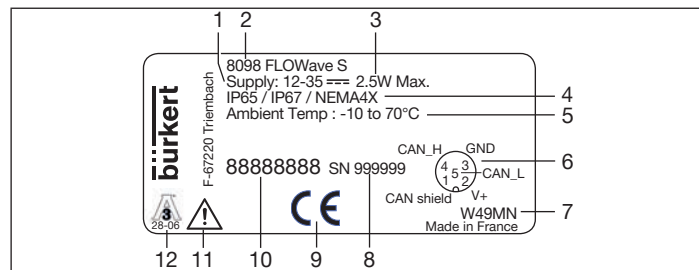


Bild 3: Typschild Durchflussmesser (Beispiel)

1. Betriebsspannung
2. Typ
3. Leistungsaufnahme
4. Schutzart
5. Umgebungstemperatur
6. Pin-Belegung des M12-Gerätesteckers
7. Herstellcode
8. Seriennummer
9. CE-Kennzeichnung
10. Bestellnummer
11. Warnung: Vor Benutzung des Geräts sind die technischen Spezifikationen in der Bedienungsanleitung zu beachten.
12. Zulassung

Typ 8098

Technische Daten

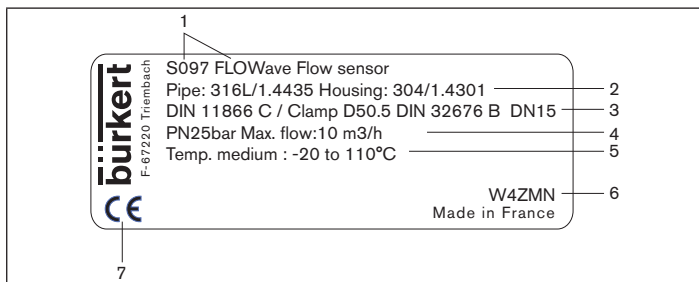


Bild 4: Typenschild Durchflusssensor (Beispiel)

1. Typ
2. Messrohrwerkstoff und Gehäusewerkstoff
3. Norm des Messrohrs
Art und Norm des Prozessanschlusses
DN des Messrohrs
4. Nenndruck und maximaler Durchfluss
5. Temperaturbereich der Flüssigkeit
6. Herstellcode
7. CE-Kennzeichnung

6.5 Typschild gelasert

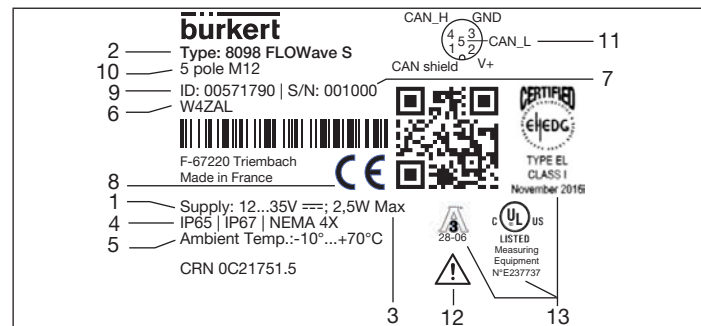


Bild 5: Typenschild Durchflussmesser (Beispiel)

1. Betriebsspannung
2. Typ
3. Leistungsaufnahme
4. Schutzart
5. Umgebungstemperatur
6. Herstellcode
7. Seriennummer
8. CE-Kennzeichnung
9. Bestellnummer
10. Gerätestecker
11. Pin-Belegung des M12-Gerätsteckers
12. Warnung: Vor Benutzung des Geräts sind die technischen Spezifikationen in der Bedienungsanleitung zu beachten.
13. Zulassungen


- 1 — Type: S097 FLOWave Flow Sensor
6 — WXXXX
- 
- 2 — Pipe: 316L/1.4435 | Housing: 304/1.4301
3 — DIN 11866 C / Clamp D50.5 DIN 32676 C DN1 1/2"
4 — PN 25bar | Max Flow: 35m³/h
5 — Medium Temp: -20°C...110°C

Bild 6: Typschild Durchflusssensor (Beispiel)

1. Typ
2. Messrohrwerkstoff und Gehäusewerkstoff
3. Norm des Messrohrs
Art und Norm des Prozessanschlusses
DN des Messrohrs
4. Nenndruck und maximaler Durchfluss
5. Temperaturbereich der Flüssigkeit
6. Herstellcode

6.6 Zertifizierungskennzeichen

Zertifizierungskennzeichen sind entweder auf dem Typschild des Geräts oder auf separaten Etiketten.

6.7 Markierung der Unique Serial Number (USN)

Die USN ist auf der Seite des Sensors markiert. Die USN wird mit der Bestellnummer und der Seriennummer aufgebaut.

6.8 Flüssigkeitsdaten

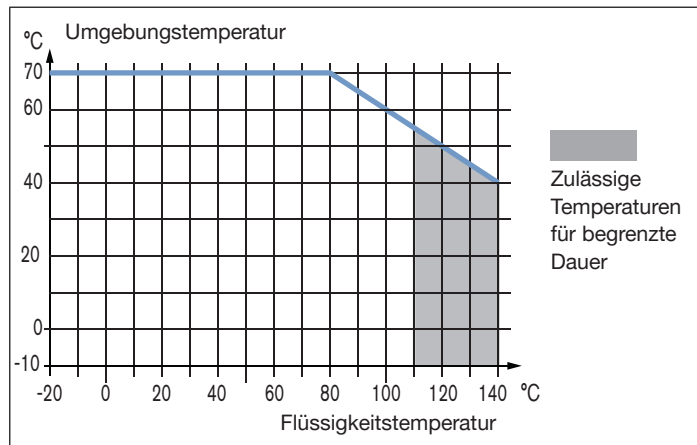


Bild 7: Abhängigkeit von Flüssigkeitstemperatur und Umgebungstemperatur

Flüssigkeitstemperatur -20...+110 °C, mit Clamp-Prozessanschlüssen. Bis zu 140 °C für max. 60 Minuten für einen Sterilisationsprozess
Maximaler Temperaturgradient: 10 °C/s.
Die maximale Flüssigkeitstemperatur kann durch die Umgebungstemperatur eingeschränkt sein, siehe „Bild 7“.

Art der Flüssigkeiten Keine gefährlichen Flüssigkeiten gemäß Artikel 4 §1 der Richtlinie 2014/68/EU

Schallgeschwindigkeit
in der Flüssigkeit

DN08, 3/8“, 1/2“ 1000...2000 m/s
≥ DN15, ≥ 3/4“ 800...2300 m/s

Prozessanschluss			
Größe	Art	Konformitätsstandard	PN
DN08, DN10, DN15, DN25	Clamp	DIN 11864-3 Reihe B DIN 32676 Reihe A DIN 32676 Reihe B	PN25
	Flansch	DIN 11864-2 Reihe B	PN25
DN15, DN25	Clamp	DIN 11864-3 Reihe A	PN25
	Flansch	DIN 11864-2 Reihe A	PN25
DN25	Clamp	SMS 3017 / ISO 2852 für Rohr- leitungen nach SMS 3008	PN25
3/8“, 1/2“, 3/4“, 1“, 1 1/2“	Clamp	ASME BPE (DIN 32676 Reihe C)	PN25
1/2“, 3/4“, 1“, 1 1/2“	Clamp	DIN 11864-3 Reihe C	PN25
	Flansch	DIN 11864-2 Reihe C	PN25

Prozessanschluss			
Größe	Art	Konformitätsstandard	PN
DN40	Clamp	DIN 11864-3 Reihe B DIN 32676 Reihe B	PN16
		DIN 11864-3 Reihe A DIN 32676 Reihe A SMS 3017 / ISO 2852 für Rohr- leitungen nach SMS 3008	PN25
	Flansch	DIN 11864-2 Reihe B	PN16
		DIN 11864-2 Reihe A	PN25
DN50	Clamp	DIN 11864-3 Reihe A DIN 11864-3 Reihe B DIN 32676 Reihe A DIN 32676 Reihe B SMS 3017 / ISO 2852 für Rohr- leitungen nach SMS 3008	PN16
	Flansch	DIN 11864-2 Reihe A DIN 11864-2 Reihe B	PN16
2“	Clamp	ASME BPE (DIN 32676 Reihe C) DIN 11864-3 Reihe C	PN16
	Flansch	DIN 11864-2 Reihe C	PN16
DN65, DN80	Clamp	DIN 32676 Reihe A DIN 32676 Reihe B	PN10
	Gewinde	DIN 11851 Reihe A	PN10
ASME 2 1/2“, 3“	Clamp	DIN 32676 Reihe C	PN10

Tab. 4: Nenndruck

6.9 Messdaten

Durchflussmengenmessung

Messbereich	0...1,7 m ³ /h bis 0...200 m ³ /h, je nach DN des Sensors
Messabweichung ^{4) 5)} bei einer Durchfluss- menge zwischen 10 % des Messbereich- sendes und Messbereichsende	±0,4 % des Messwerts
Messabweichung ^{4) 5)} bei einer Durchfluss- menge zwischen 1 % des Messbereichs- endes und 10 % des Messbereichsendes	< ±0,08 % des Messbereichsendes
Wiederholbarkeit ⁵⁾ bei einer Durchfluss- menge zwischen 10 % des Messbereich- sendes und Messbereichsende	±0,2 % des Messwerts
Wiederholbarkeit ⁵⁾ bei einer Durchfluss- menge zwischen 1 % des Messbereichs- endes und 10 % des Messbereichsendes	±0,04 % des Messbereichsendes
Auffrischzeit	einstellbar (Bürkert Communicator)

Temperaturmessung

Messbereich	-30...+140 °C
Messabweichung ⁴⁾ für Temperaturen bis 100 °C	±1 °C
Messabweichung ⁴⁾ für Temperaturen zwischen 100 °C und 140 °C	±1,5 %
Auffrischzeit	1 s

Dichtefaktormessung (Option)

Messbereich	0,8...1,3
Auflösung	0,00001
Wiederholbarkeit	±0,5 % des Messwerts
Auffrischzeit	einstellbar (Bürkert Communicator)

Messung des akustischen Übertragungsfaktors (Option)

Messbereich	10...120 %
Auflösung	0,01 %
Wiederholbarkeit	±2 % des Messwerts
Auffrischzeit	einstellbar (Bürkert Communicator)

4) „Messabweichung“ nach Definition der Norm JCGM 200:2012.

5) Bestimmt unter folgenden Referenzbedingungen: Flüssigkeit = Wasser, frei von Partikeln und frei von Gasblasen, Temperaturen von Wasser und Umgebung = 23 °C ±1 °C (73,4 °F ±1,8 °F), Geräteeinstellungen mit Standardwerten, kurzer Auffrischzeit, unter Beibehaltung des turbulenten oder laminaren Durchflusses, Mindesteinlaufstrecke von 40xDN und Mindestauslaufstrecke von 1xDN, geeignete Rohrabmessungen

6.10 Elektrische Daten

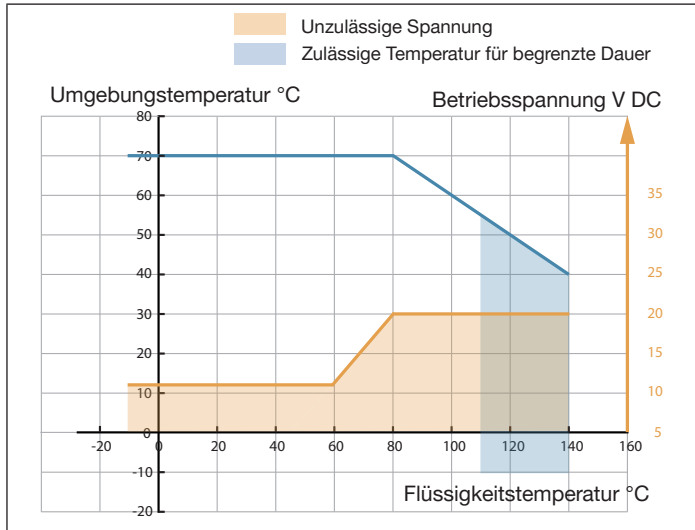


Bild 8: Mindestversorgungsspannung je nach Umgebungstemperatur und Flüssigkeitstemperatur

Anschlüsse Rundsteckverbinder
ohne Ausgänge M12 x 1, 5-polig
mit Ausgänge M12 x 1, 8-polig

Betriebsspannung 12...35 V DC $\pm 10\%$
Mindestversorgungsspannung hängt von Flüssigkeitstemperatur und Umgebungstemperatur ab siehe „Bild 8“ gefiltert und geregelt
Schutzkleinspannungskreis (SELV-Kreis)
Limited Power Source (LPS) nach UL/EN 60950-1 oder eingeschränkter Stromkreis nach UL/EN 61010-1

Stromaufnahme max. 1 A

Leistungsaufnahme
ohne Ausgänge $\leq 2,5$ W
mit Ausgänge ≤ 5 W

Verpolung Geschützt

Ausgänge (Variante) konfigurierbar als Analogausgang oder Digitalausgang

Analogausgang
Strom 4...20 mA
3,6 mA oder 22 mA zum Anzeigen eines Fehlers
Ausgangsunsicherheit $\pm 0,04$ mA
Auflösung 0,8 μ A
Erkennen offener Ausgang (Software-Diagnosefunktion)
Senke oder Quelle
Galvanisch getrennt passiv
Verpolungsschutz
Maximale Schleifenimpedanz 1300 W bei 35 V DC, 1000 W bei 30 V DC, 700 W bei 24 V DC, 450 W bei 18 V DC

Digitalausgang
Transistor
NPN oder PNP

Betriebsmodus: Puls, On/Off, Schwellenwert, Frequenz (konfigurierbar)

0...2000 Hz, 5...35 V DC, max. 700 mA

Galvanisch getrennt, passiv

Überlastinformation (Software-Diagnosefunktion)

Schutz gegen Verpolung und Überlast

**Kommunikations-
schnittstelle**

Anschluss an PC mit USB-büS-Interface (siehe Zubehör)
Die büS-Verbindung der Variante mit Ausgängen ist nur zur Verbindung mit dem Bürkert Communicator zur Konfiguration und Software-Aktualisierung des Geräts. Aufgrund der fehlenden CAN-Abschirmung ist die herkömmliche büS/ CANopen-Kommunikation nicht empfohlen.

**Kommunikations-
Software**

Bürkert Communicator

6.11 Mechanische Daten

Abmessungen und Gewicht siehe Datenblatt

Werkstoffe

Transmittergehäuse⁶⁾ Edelstahl 304 / 1.4301, Güte der äußeren Oberfläche: Ra < 1,6 µm

Sensorgehäuse Edelstahl 304 / 1.4301, Güte der äußeren Oberfläche: Ra < 1,6 µm
Edelstahl 316L / 1.4435, Güte der äußeren Oberfläche: Ra < 1,6 µm

Rundsteckverbinder M12 Edelstahl

Dichtung
Rundsteckverbinder M12 NBR

Erdungsanschluss Edelstahl

Dichtungen
Sensor/Transmitter Silikon
Transmitter/Statusanzeige EPDM

Typschild (Klebeschilder) Polyester

Sensormessrohr⁷⁾ Edelstahl 316L / DIN 1.4435⁸⁾

Prozessanschlüsse⁷⁾ Edelstahl 316L / DIN 1.4435⁸⁾

**Oberflächenbeschaffenheit
gemäß ISO 4288**

Sensormessrohr
Innenoberfläche Ra < 0,8 µm (30 µin) oder Ra < 0,4 µm (15 µin) elektropoliert

Außenoberfläche Ra < 1,6 µm⁹⁾

Sensorgehäuse Ra < 1,6 µm⁹⁾

6) *Bedingt durch das Fertigungsverfahren kann das Gehäuse leichte Bearbeitungsspuren aufweisen. Diese beeinträchtigen die Funktion des Geräts nicht und stellen keinen Mangel dar.*

7) *In Kontakt mit der Flüssigkeit.*

8) *Mit niedrigem Delta-Ferrit-Gehalt*

9) *Außer Schweißnähte*

7 INSTALLATION

7.1 Sicherheitshinweise



GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch hohen Druck und Mediumsaustritt.

- ▶ Vor Arbeiten an Anlage oder Gerät, den Druck abschalten und Leitungen entlüften/entleeren.
- ▶ Regeln beachten, die sich auf die Verwendung gefährlicher Flüssigkeiten beziehen.

Gefahr durch Stromschlag.

- ▶ Vor Arbeiten an Anlage oder Gerät, die Spannung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- ▶ Die geltenden Unfallverhütungs- und Sicherheitsbestimmungen für elektrische Geräte beachten.

Verbrennungsgefahr und Brandgefahr durch heiße Geräteoberfläche.

- ▶ Gerät nur mit Schutzhandschuhen berühren.
- ▶ Gerät von leicht brennbaren Stoffen und Medien fernhalten.



WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Installation.

- ▶ Die Installation darf nur autorisiertes Fachpersonal mit geeignetem Werkzeug durchführen.

Verletzungsgefahr durch ungewolltes Einschalten der Anlage und unkontrollierten Wiederanlauf.

- ▶ Anlage gegen ungewolltes Einschalten sichern.
- ▶ Sicherstellen, dass die Anlage nur kontrolliert anläuft.



VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch schweres Gerät.

Beim Transport oder bei Montagearbeiten kann ein schweres Gerät herunterfallen und Verletzungen verursachen.

- ▶ Schweres Gerät nur mit Hilfe einer zweiten Person transportieren, montieren und demontieren.
- ▶ Geeignete Hilfsmittel verwenden.

7.2 Vorbereitende Arbeiten

Vor der Installation des Geräts in die Rohrleitung ist es möglich die Position des Transmitters am Sensor zu ändern.

7.2.1 Ändern der Position des Transmitters am Sensor

Der Transmitter Typ SE91 kann in vier Positionen am Durchflusssensor Typ S097 montiert sein.

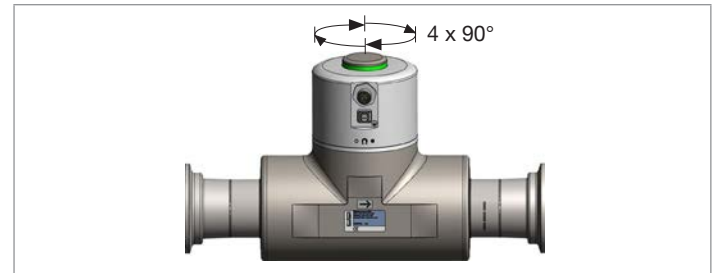






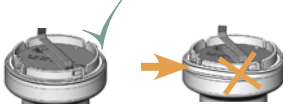


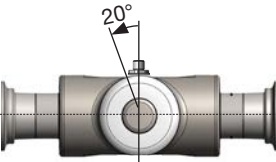
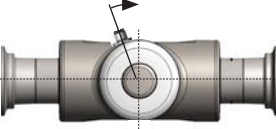


Bild 9: Positionen des Transmitters SE91

Ändern der Position:

 <p>Transmitter ist verriegelt</p>  <p>Magnetschlüssel</p>	<p>Aus Sicherheitsgründen und zur Konformität mit UL 61010-1 sind Transmitter und Sensorgehäuse verriegelt.</p> <ul style="list-style-type: none"> → Magnetschlüssel an die Markierung  am Transmitter halten. → Während sich der Magnetschlüssel an der Markierung  befindet, den Transmitter von Hand aus der verriegelten in die entriegelte Position drehen.
	<ul style="list-style-type: none"> → Mit einer Hand den Durchflusssensor festhalten und mit der anderen Hand den Transmitter um etwa 20° gegen den Uhrzeigersinn drehen. →  Den Transmitter vorsichtig abheben, da der Transmitter über ein Kabel mit dem Durchflusssensor verbunden ist.
	<ul style="list-style-type: none"> → Die Dichtung austauschen, wenn sie beschädigt ist. Vor dem Einsetzen eine Schicht Lithiumseifenfett auf der neuen Dichtung verstreichen. → Wenn die Dichtung aus der Rille gerutscht ist, sie wieder in die Rille drücken.

	<ul style="list-style-type: none"> → Den Transmitter in die gewünschte Position drehen. →  Sicherstellen, dass das Kabel innerhalb des Transmitters bleibt.
	<ul style="list-style-type: none"> → Den Transmitter um etwa 20° gegen den Uhrzeigersinn drehen. → Den Transmitter auf den Durchflusssensor aufsetzen.
	<ul style="list-style-type: none"> → Den Transmitter im Uhrzeigersinn am Durchflusssensor festdrehen, bis der Transmitter parallel oder senkrecht zur Rohrleitungsachse steht.

7.3 Empfehlungen für den Anschluss in der Rohrleitung

- Gerät vor elektromagnetischen Störungen, UV-Strahlung und bei Außenanwendung vor den Witterungseinflüssen schützen.
- Sicherstellen, dass die Nennweite des Messrohrs für die Fließgeschwindigkeit geeignet ist. Siehe Datenblatt des Geräts unter www.buerkert.de.
- Sicherstellen, dass genügend Raum vorhanden ist, um den Magnetschlüssel an das Symbol des Geräts zu halten.

- Bei schweren Geräten oder langen Rohrleitungen Gerät und Rohrleitungen unterstützen.
- Schwere Geräte nur mit Hilfe einer zweiten Person und geeignetem Werkzeug transportieren und montieren.
- Wenn die Flüssigkeitstemperatur Schwankungen unterliegt, sicherstellen, dass sich das Gerät ausdehnen kann.
- Gerät vor einem Ventil oder jeglicher anderer Ausrüstung installieren, die den Rohrlungsdurchmesser oder die Richtung der Rohrleitung verändert.

Unter Referenzbedingungen, d. h. Messmedium = Wasser frei von Gasblasen und Feststoffen, Umgebungs- und Wassertemperatur = $23\text{ °C} \pm 1\text{ °C}$ ($73,4\text{ °F} \pm 1,8\text{ F}$) und kurze Auffrischzeit unter Einhaltung der minimalen Einlaufstrecken ($40 \times \text{DN}$) und Auslaufstrecken ($1 \times \text{DN}$) und passendem Innendurchmesser der Rohre. Die Abweichung von den Referenzbedingungen kann durch eine Korrektur des K-Faktors oder das Teach-in-Verfahren eingestellt werden.

- Gerät horizontal, schräg oder vertikal einbauen. Eine Installation in einem vertikalen Rohr ist jedoch besser, um Luft- oder Gasblasen im Messbereich zu vermeiden.
- Für einen einwandfreien Betrieb auf ein vollständig gefülltes Messrohr achten.
- Um eine ordnungsgemäße Selbstentleerung zu ermöglichen und zur Einhaltung der 3A- und EHEDG-Anforderungen, das Gerät in einer Rohrleitung mit einem minimalen Neigungswinkel gegen die Horizontale installieren. Siehe „[Tab. 5](#)“.

Prozessanschluss		Neigungswinkel gegen die Horizontale
Art	Konformitätsstandard	
Clamp	DIN 32676 Reihe A DIN 11864-3 Reihe A SMS 3017 / ISO 2852 für Rohrleitungen nach SMS 3008	DN15 bis DN50: mindestens 5°
		DN65 und DN80: mindestens 3°
Flansch	DIN 11864-2 Reihe A	DN15 bis DN50: mindestens 5°
Clamp	ASME BPE (DIN 32676 Reihe C) DIN 32676 Reihe B DIN 11864-3 Reihe B DIN 11864-3 Reihe C	mindestens 3°
Flansch	DIN 11864-2 Reihe B DIN 11864-2 Reihe C	mindestens 3°
Gewinde	DIN 11851 Reihe A	mindestens 3°

Tab. 5: Mindestneigungswinkel gegen die Horizontale

- Wenn die Rohrleitung mit einer Wärmedämmung versehen ist, das Messrohr des Geräts nicht thermisch isolieren, damit die Temperatur im Gerät unterhalb 70° C liegt. Siehe „[Bild 10](#)“ und „[Bild 15](#)“ für die Mindestversorgungsspannung.

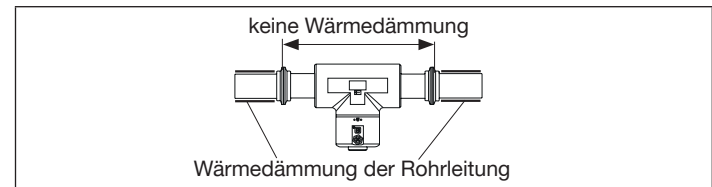


Bild 10: Wärmedämmung der Rohrleitung

- Um sicherzustellen, dass die Innentemperatur des Transmitters den zulässigen Maximalwert nicht überschreitet, das Gerät entsprechend der Empfehlung in „Bild 11“ installieren.

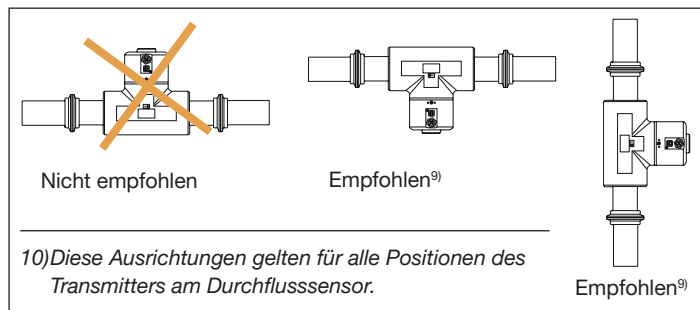


Bild 11: Ausrichtung eines Geräts, um den Einfluss hoher Flüssigkeitstemperaturen zu vermeiden

7.4 Das Gerät in die Rohrleitung einbauen

7.4.1 Gerät mit Clamp-Anschlüssen einbauen

Bei EHEDG-Konformität und Clamp-Anschlüssen nach ASME BPE (DIN 32676 Reihe C), DIN 32676 Reihe A, DIN 32676 Reihe B oder SMS 3017 / ISO 2852 für Rohrleitungen nach SMS 3008:

- Nur EHEDG-konforme Dichtungen von Combifit International B.V. verwenden (siehe auch „EHEDG Position Paper“ auf der EHEDG-Web-Seite).

Clamp-Anschlüsse nach DIN 11864-3 Reihen A, B und C sind hygienische Anschlüsse.

- Beliebige für den Prozess geeignete Dichtungen verwenden.

Einbau:

- Sicherstellen, dass die Dichtungen in gutem Zustand sind.
→ Für den Prozess (Temperatur, Art der Flüssigkeit) geeignete Dichtungen in die Rillen der Clamp-Anschlüsse legen.
→ Clamp-Anschlüsse mit Verschlussklammern am Rohrleitung befestigen. Beim Anziehen der Verschlussklammern darauf achten, dass keine Wölbungen an den Dichtungen entstehen.

7.4.2 Gerät mit Flanschanschlüssen einbauen

Flanschanschlüsse nach DIN 11864-2 Reihen A, B und C sind hygienische Anschlüsse.

- Beliebige für den Prozess geeignete Dichtungen verwenden.

Einbau:

- Sicherstellen, dass die Dichtungen in gutem Zustand sind.
→ Für den Prozess (Temperatur, Art der Flüssigkeit) geeignete Dichtungen in die Flanschanschlüsse legen.
→ Bolzen mit Abmessungen nach entsprechender Flanschnorm und je nach Prozess verwenden.
→ Bolzen mit einem in der entsprechenden Flanschnorm angegebenen Drehmoment befestigen.

7.4.3 Gerät mit Gewindeanschlüssen nach DIN 11851 Reihe A einbauen

Erforderliche Anschlussstücke nach DIN 11851 und entsprechender DN:

- 2 Kegelstutzen
- 2 Dichtungen
- 2 Nutmuttern

Bei EHEDG-Konformität und Gewindeanschlüssen nach DIN 11851 Reihe A für Rohrleitungen nach DIN 11850:

- Nur EHEDG-konforme Dichtungen verwenden:
ASEPTO-STAR K-flex Upgrade Dichtungen von Kieselmann GmbH, Deutschland
oder
S.K.S.-Dichtung DIN 11851 EHEDG mit EPDM- oder FKM-Innendichtungen von Siersema Komponenten Service (S.K.S.) B.V. Niederlande

Einbau:

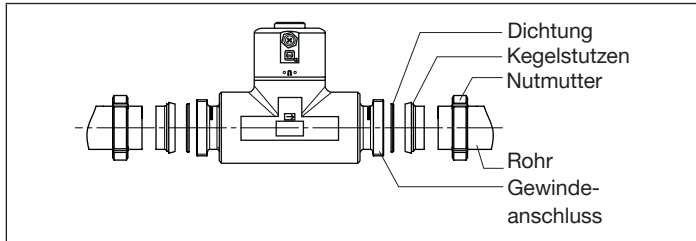


Bild 12: Einbau mit Gewindeanschlüssen

- Sicherstellen, dass die Dichtungen in gutem Zustand sind.
- Nutmuttern auf Rohre schieben und Kegelstutzen an die Rohre schweißen.
- Für den Prozess (Temperatur, Art der Flüssigkeit) geeignete Dichtungen zwischen Gewindeanschluss und Kegelstutzen legen.
- Mit den Nutmuttern die Kegelstutzen an den Gewindeanschlüssen nach Norm befestigen.

8 ELEKTRISCHE INSTALLATION

8.1 Sicherheitshinweise



GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch hohen Druck und Mediumsaustritt.

- ▶ Vor Arbeiten an Anlage oder Gerät, den Druck abschalten und Leitungen entlüften/entleeren.
- ▶ Regeln beachten, die sich auf die Verwendung gefährlicher Produkte beziehen.

Gefahr durch Stromschlag.

- ▶ Vor Arbeiten an Anlage oder Gerät, die Spannung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- ▶ Die geltenden Unfallverhütungs- und Sicherheitsbestimmungen für elektrische Geräte beachten.

Verbrennungsgefahr und Brandgefahr durch heiße Geräteoberfläche.

- ▶ Gerät nur mit Schutzhandschuhen berühren.
- ▶ Gerät von leicht brennbaren Stoffen und Medien fernhalten.



WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Installation.

- ▶ Die Installation darf nur autorisiertes Fachpersonal mit geeignetem Werkzeug durchführen.

Verletzungsgefahr durch ungewolltes Einschalten und unkontrollierten Wiederanlauf der Anlage.

- ▶ Anlage gegen ungewolltes Einschalten sichern.
- ▶ Sicherstellen, dass die Anlage nur kontrolliert anläuft.



VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch schweres Gerät.

Beim Transport oder bei Montagearbeiten kann ein schweres Gerät herunterfallen und Verletzungen verursachen.

- ▶ Schweres Gerät nur mit Hilfe einer zweiten Person transportieren, montieren und demontieren.
- ▶ Geeignete Hilfsmittel verwenden.

8.2 Voraussetzungen bei elektrischer Installation



WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Installation.

- ▶ Leitungsschutzschalter oder Hauptschalter an leicht zugänglicher Stelle installieren.
- ▶ Leitungsschutzschalter oder Hauptschalter als die Trennvorrichtung für die Versorgungsspannung des Geräts kennzeichnen.
- ▶ Für die Elektroinstallation geeignete Überlastschutzvorrichtungen installieren.
- ▶ Norm NF C 15-100 / IEC 60364 einhalten.



- Eine hochwertige, gefilterte und geregelte elektrische Versorgungsspannung verwenden.
- Die Verlegung des Kabels in der Nähe von Hochspannungs- oder Hochfrequenzkabeln vermeiden. Wenn eine benachbarte Verlegung unvermeidlich ist, einen Mindestabstand von 30 cm einhalten.



Nach UL/EN 6101010-1:

- Alle an den Durchflussmesser Typ 8098 angeschlossenen Geräte gegenüber dem Netz doppelt isolieren.
- Alle an den Durchflussmesser Typ 8098 angeschlossenen Stromkreise müssen begrenzte Energiekreise sein.

8.3 Zusätzliche Dokumentation

Weitere Informationen zu büS finden Sie im Verkabelungsleitfaden für büS/EDIP unter www.buerkert.de unter dem Typ.

Weitere Informationen zu CANopen, die sich auf das Gerät beziehen, finden Sie in der Bedienungsanleitung „CANopen-Netzwerkkonfiguration“ unter www.buerkert.de.

8.4 Gerät anschließen

Pin-Belegung Variante ohne Ausgänge:

Anschluss an Versorgungsspannung oder Versorgungsspannung und Kommunikation:

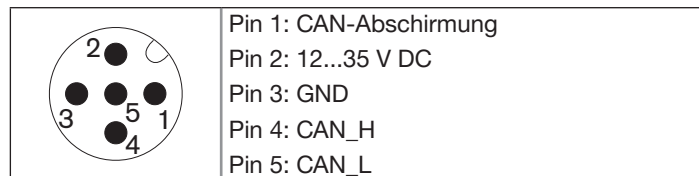


Bild 13: Pin-Belegung des 5-poligen M12-Gerätesteckers

Kabel siehe Zubehör.

Pin-Belegung Variante mit Ausgänge:

Anschluss an Versorgungsspannung, Kommunikation und Ausgänge:

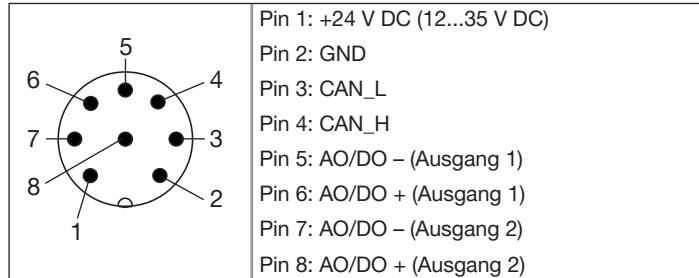


Bild 14: Pin-Belegung des 8-poligen M12-Gerätesteckers

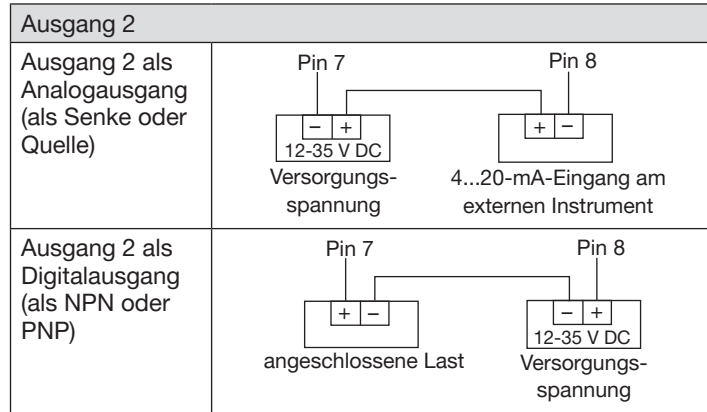
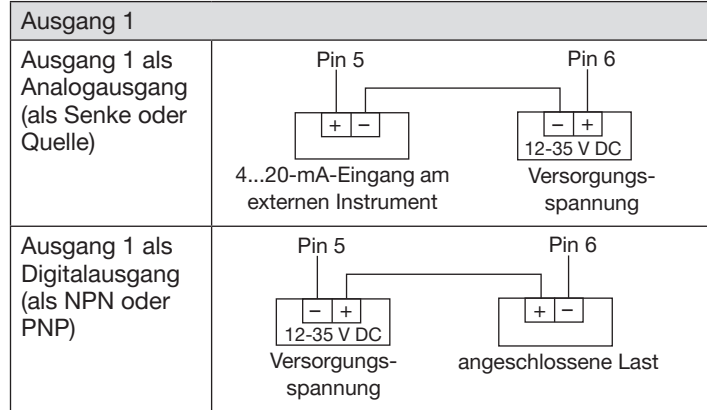
! Die bÜS-Verbindung der Variante mit Ausgängen ist nur zur Verbindung mit dem Bürkert Communicator zur Konfiguration und Software-Aktualisierung des Geräts. Aufgrund der fehlenden CAN-Abschirmung ist die herkömmliche bÜS/CANopen-Kommunikation nicht empfohlen.

Kabel siehe Zubehör.

ACHTUNG!

Kurzschlussgefahr bei falscher Konfiguration von Ausgang 1.


- ▶ Vor Anschluss von Ausgang 1 den Ausgang mit dem Bürkert Communicator als Analogausgang oder Digitalausgang konfigurieren (Hinweise in Bedienungsanleitung Kapitel 17.2 beachten).



Gerät anschließen:

- Geschirmtes Anschlusskabel verwenden.
- M12-Buchse am Gerät anschließen und festziehen (max. 0,6 Nm).
- Mindestversorgungsspannung beachten, siehe „Bild 15“
- Schutz Erde anschließen (siehe Kapitel „8.5“)
- Wenn das Gerät mit einem bÜS- oder CANopen-Netzwerk verbunden ist und sich an einem bÜS- oder CANopen-Ende befindet, entweder 1 oder 2 120-Ω-Abschlusswiderstände in die Leitung schalten oder den internen Abschlusswiderstand des Geräts mit Software aktivieren: siehe Kap. „Aktivieren des geräteinternen Abschlusswiderstands“ in der Bedienungsanleitung. Die bÜS- oder CANopen-Leitung muss auf 60 Ω angepasst werden.

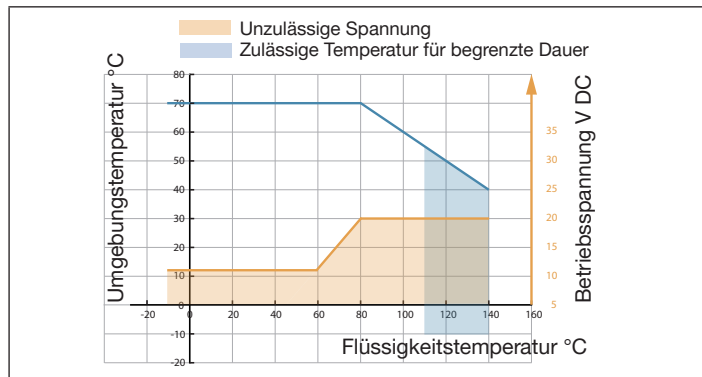Die Mindestversorgungsspannung hängt von der Flüssigkeitstemperatur und von der Umgebungstemperatur ab.



8.5 Anschließen der Schutz Erde

Für einen einwandfreien Betrieb des Geräts den gelb/grünen Leiter an den Erdungsanschluss außen am Transmittergehäuse wie folgt anschließen:

- Ringkabelschuh für M4 verwenden.
- Schutz Erdeleiter mit Ringkabelschuh anschließen.
- Die M4-Schraube mit einem Drehmoment von 1,8...2 Nm (1.3...1.4 ft lbf) festziehen.

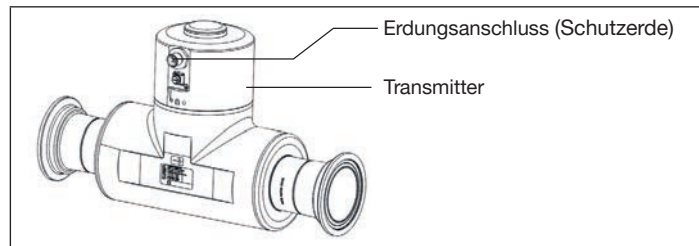


Bild 16: Erdungsanschluss

9 INBETRIEBNAHME

9.1 Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unsachgemäßem Betrieb.

Nicht sachgemäßer Betrieb kann zu Verletzungen sowie Schäden am Gerät und seiner Umgebung führen.

- ▶ Vor der Inbetriebnahme muss gewährleistet sein, dass der Inhalt der Bedienungsanleitung dem Bedienungspersonal bekannt ist und vollständig verstanden wurde.
- ▶ Die Sicherheitshinweise und die bestimmungsgemäße Verwendung müssen beachtet werden.
- ▶ Nur ausreichend geschultes Personal darf die Anlage/das Gerät in Betrieb nehmen.

9.2 Gerät mit Bürkert Communicator einstellen

Mit dem Bürkert Communicator können alle Einstellungen am Gerät ausgeführt werden.



Die Einstellungen im Bürkert Communicator finden Sie in der Bedienungsanleitung unter www.buerkert.de

9.2.1 bÜS-Gerät mit Bürkert Communicator verbinden

Erforderliche Komponenten (siehe „12 Zubehör“):

- Kommunikations-Software: Bürkert Communicator für PC
- USB-bÜS-Interface-Set
- bÜS-Adapterkabel

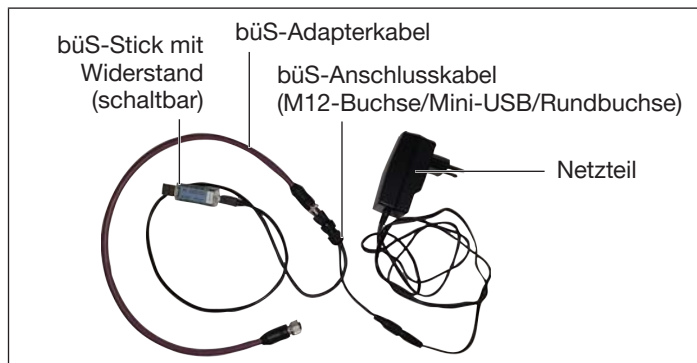


Bild 17: USB-bÜS-Interface und bÜS-Adapterkabel

- Mit USB-bÜS-Interface und bÜS-Adapterkabel die Verbindung mit PC herstellen.
- Bürkert Communicator starten.
- Einstellungen durchführen.

9.3 bÜS

9.3.1 Informationen, bÜS

bÜS ist ein von Bürkert entwickelter Systembus. Das Kommunikationsprotokoll basiert auf CANopen.

9.3.2 Konfigurieren des Feldbusses

Die erforderlichen Inbetriebnahmedateien und die Beschreibung der Objekte sind im Internet verfügbar.



Download unter:

www.burkert.com / Typ 8098 / Software

10 ANZEIGEELEMENTE

10.1 Statusanzeige

Als Voreinstellung zeigt die Statusanzeige:

- Diagnosestatussignale nach NAMUR NE 107 (rot, orange, gelb und blau)
- Status der Diagnose aktiv oder inaktiv
- Identifikation im bÜS-Netzwerk

Zur Anzeige von Gerätestatus kann der Benutzer folgende LED-Modus einstellen:

- NAMUR-Modus (Werkseinstellung)
- Feste Farbe
- LED aus

Der LED-Modus kann mit dem Bürkert Communicator eingestellt werden.



Die Beschreibung zum Einstellen des LED-Modus finden Sie in der Bedienungsanleitung im Kapitel „Ändern des Betriebsmodus der Gerätestatus-LED oder Ausschalten der Gerätestatus-LED“.

10.2 NAMUR-Modus

Die Anzeigeelemente wechseln die Farbe in Anlehnung an NAMUR NE 107.

Wenn mehrere Gerätestatus gleichzeitig vorliegen, wird der Gerätestatus mit der höchsten Priorität angezeigt. Die Priorität richtet sich nach der Schwere der Abweichung vom Regelbetrieb (rote Statusanzeige = Ausfall oder Fehler = höchste Priorität).

Farbe	Farb-code	Status	Beschreibung
Rot	5	Ausfall, Fehler oder Störung	Aufgrund einer Funktionsstörung im Gerät oder seiner Peripherie ist kein Normalbetrieb möglich.
Orange	4	Funktionskontrolle	Am Gerät wird gearbeitet, der Normalbetrieb ist daher vorübergehend nicht möglich.
Gelb	3	Außerhalb der Spezifikation	Die Umgebungsbedingungen oder Prozessbedingungen für das Gerät liegen außerhalb des spezifizierten Bereichs.
Blau	2	Wartungsbedarf	Das Gerät ist im Normalbetrieb, jedoch eine Funktion ist in Kürze eingeschränkt. → Gerät warten.
Grün	1	Diagnose aktiv	Gerät ist im fehlerfreien Betrieb. Statusänderungen werden farblich angezeigt. Meldungen werden über einen evtl. angeschlossenen Feldbus übermittelt.

Statusanzeige in Anlehnung an NE 107, Ausgabe 2006-06-12			
Farbe	Farb-code	Status	Beschreibung
Weiß	0	Diagnose inaktiv	Gerät ist eingeschaltet. Statuszustände werden nicht angezeigt. Meldungen werden nicht in der Meldungsliste aufgeführt oder über einen eventuell angeschlossenen Feldbus übermittelt.

Tab. 6: Beschreibung der Farbe

Zustand	Status	Beschreibung
Leuchten	Gerät ist im Betriebszustand	Gerät ist im Normalbetrieb
Blitzen	Identifikation	Dient zur Identifikation des Geräts im büS-Netzwerk. Das Gerät wird mit der PC-Software Bürkert Communicator angewählt.

Tab. 7: Beschreibung des Zustands

11 WARTUNG, FEHLERBEHEBUNG

11.1 Sicherheitshinweise



GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch hohen Druck und Mediumsaustritt.

- ▶ Vor Arbeiten an Anlage oder Gerät, den Druck abschalten und Leitungen entlüften/entleeren.
- ▶ Regeln beachten, die sich auf die Verwendung gefährlicher Produkte beziehen.

Gefahr durch Stromschlag.

- ▶ Vor Arbeiten an Anlage oder Gerät, die Spannung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- ▶ Die geltenden Unfallverhütungs- und Sicherheitsbestimmungen für elektrische Geräte beachten.

Verbrennungsgefahr und Brandgefahr durch heiße Geräteoberfläche.

- ▶ Gerät nur mit Schutzhandschuhen berühren.
- ▶ Gerät von leicht brennbaren Stoffen und Medien fernhalten.



WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Wartung.

- ▶ Die Wartung darf nur autorisiertes Fachpersonal mit geeignetem Werkzeug durchführen.

Verletzungsgefahr durch ungewolltes Einschalten der Anlage und unkontrollierten Wiederanlauf.

- ▶ Anlage gegen ungewolltes Einschalten sichern.
- ▶ Sicherstellen, dass die Anlage nur kontrolliert anläuft.



VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch schweres Gerät.

Beim Transport oder bei Montagearbeiten kann ein schweres Gerät herunterfallen und Verletzungen verursachen.

- ▶ Schweres Gerät nur mit Hilfe einer zweiten Person transportieren, montieren und demontieren.
- ▶ Geeignete Hilfsmittel verwenden.

11.2 Information zur Rücksendung des Geräts

- Zur Rücksendung des Geräts für Kalibrierung oder Kundendienst die Originalverpackung verwenden.
- Das Gerät an Ihre Bürkert Vertriebsniederlassung zurücksenden. Unsere internationalen Kontaktadressen sind im Internet verfügbar unter: www.buerkert.de

11.3 Reinigen der äußeren Oberfläche des Geräts



- Nur Reinigungsmittel verwenden, das zu den das zu den Gerätewerkstoffen kompatibel ist.

Die äußere Geräteoberfläche kann mit einem Tuch gereinigt werden, das leicht mit Wasser oder einem Reinigungsmittel befeuchtet wurde, das zu den Gerätewerkstoffen kompatibel ist.

Für weitere Informationen Ihre Bürkert Vertriebsniederlassung kontaktieren.

11.4 Cleaning-in-place (CIP) des Geräts

Das Messrohr des Geräts kann vor Ort in allen Applikationen mit einem CIP-Verfahren gereinigt werden.

- Das CIP-Verfahren in geeigneten Intervallen durchführen, um Funktionsstörungen oder Kontamination zu verhindern.

ACHTUNG!

Das Gerät und die an den Prozessanschlüssen verwendeten Dichtungen können durch Reinigungs- und Desinfektionsmittel beschädigt werden.

- ▶ Reinigungs- oder Desinfektionsmittel einer Konzentration verwenden, die für den Werkstoff des Messrohrs geeignet ist.
- ▶ Die chemische Kompatibilität der Reinigungs- oder Desinfektionsmittel zu den Werkstoffen der Dichtungen an den Prozessanschlüssen prüfen.
- ▶ Für weitere Informationen zur chemischen Kompatibilität und den Reinigungstemperaturen die Bürkert Vertriebsniederlassung kontaktieren.
- ▶ Das für die Anwendung geeignete CIP-Verfahren befolgen.

Verfahren zur CIP-Reinigung des Geräts:

- Das Messrohr mit Wasser der besten Qualität, die im Werk verfügbar ist (idealerweise Wasser für die Injektion oder Reinstwasser), bei folgenden Bedingungen spülen:
 - bei einer Temperatur zwischen 50 °C und 75 °C,
 - bei einer Fließgeschwindigkeit zwischen 1,5 m/s und 2,1 m/s,
 - für eine Dauer, die durch Ihre CIP-Vorschrift festgelegt ist.

- Ein oder zwei Reinigungsmittel mit Konzentrationen und chemischen Eigenschaften vorbereiten, die ihre Wirksamkeit auf die zu entfernenden Rückstände bewiesen haben. Sicherstellen, dass die Konzentration des Reinigungsmittels 316L Edelstahl nicht beschädigt.
- Das Reinigungsmittel unter den folgenden Bedingungen durch das Messrohr zirkulieren lassen:
 - bei einer Temperatur zwischen 50 °C und 75 °C,
 - bei einer Fließgeschwindigkeit zwischen 1,5 m/s...2,1 m/s
 - für eine Dauer, die durch Ihre CIP-Vorschrift festgelegt ist.
- Das Messrohr mit Wasser der besten Qualität, die im Werk verfügbar ist (idealerweise Wasser für die Injektion oder gereinigtes Wasser), unter den gleichen Bedingungen wie beim ersten Spülvorgang spülen.
- Wenn erforderlich, ein zweites Reinigungsmittel unter den gleichen Bedingungen wie beim ersten Reinigungsmittel durch das Messrohr zirkulieren lassen, um jegliche verbliebenen alkalischen Rückstände zu neutralisieren.
- Das Messrohr ein letztes Mal unter den gleichen Bedingungen wie bei den beiden ersten Spülvorgängen spülen. Den Leitfähigkeitswert des letzten Spülvorgangs überwachen, um sicherzustellen, dass alle Reinigungsmittel entfernt worden sind.
- Luft durch das Messrohr blasen, um Feuchtigkeit zu entfernen und sicherzustellen, dass eine gute Passivierungsschicht erhalten bleibt.
- Wenn erforderlich, eine Entkalkung vornehmen, indem eine Lösung aus Wasser, Salpetersäure HNO_3 [15...20 %] und Flußsäure HF [2...5 %] bei einer Temperatur zwischen 20 °C und

- 60 °C für 5 bis 30 Minuten durch das Messrohr zirkuliert wird.
- Nach einem Entkalken, oder um jegliche Korrosionswirkungen nach 1 oder mehreren (je nach Anwendung) CIP-Verfahren zu verhindern, eine Passivierung vornehmen, indem eine Lösung aus Wasser und Salpetersäure HNO_3 [3...5 %] bei einer Temperatur zwischen 70 °C und 80 °C für die gleiche Dauer wie beim CIP-Verfahren durch das Messrohr zirkuliert wird. Danach das Messrohr mit Wasser der besten Qualität, die im Werk verfügbar ist (idealerweise Wasser für die Injektion oder Reinstwasser), unter den gleichen Bedingungen wie bei den anderen Spülvorgängen spülen.
- Luft durch das Messrohr blasen, um Feuchtigkeit zu entfernen und die Bildung einer einheitlichen Passivierungsschicht sicherzustellen.

11.5 Sterilization-in-place (SIP) des Geräts

Bei allen Anwendungen, in denen das Gerät eingesetzt wird, kann das Messrohr des eingebauten Geräts an Ort und Stelle durch die Prozessleitungen sterilisiert werden.


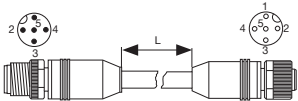
- Das SIP-Verfahren mit trockenem Sattdampf bei einer Temperatur zwischen 121 °C und 140 °C für max. 1 Stunde durchführen.

11.6 Fehlerbehebung

In der Voreinstellung zeigt die Statusanzeige Diagnosesignale nach NAMUR NE 107 (rot, orange, gelb und blau). Beschreibung siehe Kapitel „[10.2 NAMUR-Modus](#)“

12 ZUBEHÖR

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Magnetschlüssel zur Entriegelung	690309
5-polige gerade M12-Kabelbuchse mit Gewindeklemmring aus Kunststoff, zum Verdrahten	917116
8-polige gerade M12-Buchse und Litzen mit Aderendhülsen, Kabellänge 2 m	919061
büS-Adapterkabel: 8-polige gerade M12-Buchse und 5-poliger gerader M12-Stecker, Kabellänge 0,5 m	773286
Kommunikations-Software Bürkert Communicator	Infos unter www.buerkert.de


 <p>USB-büS-Interface-Set</p>	772426
	
büS-Kabelverlängerung (M12), Länge 1 m	772404
büS-Kabelverlängerung (M12), Länge 3 m	772405
büS-Kabelverlängerung (M12), Länge 5 m	772406
büS-Kabelverlängerung (M12), Länge 10 m	772407

Tab. 8: Zubehör

12.1 Kommunikations-Software

Das PC-Bedienungsprogramm „Bürkert Communicator“ ist für die Kommunikation mit Geräten der Firma Bürkert konzipiert.

Bei Fragen zur Kompatibilität kontaktieren Sie bitte das Bürkert Sales Center.

 Eine detaillierte Beschreibung zur Installation und Bedienung der Software finden Sie in der zugehörigen Bedienungsanleitung.

Download der Software unter: www.buerkert.de

13 TRANSPORT, LAGERUNG, VERPACKUNG

 **VORSICHT!**

Verletzungsgefahr durch schweres Gerät.

Beim Transport oder bei Montagearbeiten kann ein schweres Gerät herunterfallen und Verletzungen verursachen.

- ▶ Schweres Gerät ggf. nur mit Hilfe einer zweiten Person transportieren, montieren und demontieren.
- ▶ Geeignete Hilfsmittel verwenden.

ACHTUNG!

Transportschäden bei unzureichend geschützten Geräten.

- ▶ Gerät vor Nässe und Schmutz geschützt in einer stoßfesten Verpackung transportieren.
- ▶ Zulässige Lagertemperatur einhalten.

ACHTUNG!

Falsche Lagerung kann Schäden am Gerät verursachen.

- ▶ Gerät trocken und staubfrei lagern.
- ▶ Lagertemperatur: -20...+70 °C

ACHTUNG!

Umweltschäden durch von Medien kontaminierte Geräteteile.

- ▶ Gerät und Verpackung umweltgerecht entsorgen.
- ▶ Geltende Entsorgungsvorschriften und Umweltbestimmungen einhalten.



Nationale Vorschriften zur Abfallbeseitigung einhalten.

14 ENTSORGUNG DES GERÄTS

ACHTUNG!

Umweltschäden durch von Medien kontaminierte Teile.

- ▶ Gerät und Verpackung umweltgerecht entsorgen.
- ▶ Geltende Entsorgungsvorschriften und Umweltbestimmungen einhalten.

www.burkert.com